

## E F P 関連製品テクニカルニュース

<b>題名</b>	7542 グループ シリアル入出力モードでのモードエントリ不具合の御連絡			
<b>対象製品</b>	EFP-S2V、EFP-S2	<b>管理番号</b>	B06F13-01	
<b>対象ロット</b>	F/W Ver.1.00.57 以下のバージョン	<b>作成日</b>	2006-06-13	<b>Rev.</b> 第1版

### < 不具合内容 >

7542 グループのシリアル入出力モードにて、Device Error(03)が発生し正常に動作しない場合があります。

### < 発生原因 >

ライター側でのシリアル入出力モード時のモードエントリ信号出力タイミングに問題があり、本タイミングでシリアル入出力モードにエントリできない場合があります。

下記のような現象が確認された場合は、本不具合による原因と思われれます。

#### [ 発生現象 ]

同様の書込み環境にて正常動作する場合もあれば Device Error(03)が発生する場合がある。  
EFP-S2、EFP-S2V で動作させると必ず Device Error(03)が発生するが、EFP-I で動作させると正常動作する。

### < 対策内容 >

ライター制御モニタプログラムを下記のバージョンにバージョンアップしてください。

EFP-S2、S2V : Ver.1.00.58 以上のバージョン

下記の Web サイトにてバージョンアップ S/W をダウンロードいただけますので、ご使用ライターのモニタ制御ソフトウェアをバージョンアップしてください。

EFP-S2V 用 Web アドレス : [http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2v\\_down.htm](http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2v_down.htm)

EFP-S2 用 Web アドレス : [http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2\\_down.htm](http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2_down.htm)

Web サイト内の " Product CD 最新版 " をクリックしてください。