

## E F P 関連製品テクニカルニュース

<b>題名</b>	M38234G、M38235G プロテクトアドレス不具合				
<b>対象製品</b>	EFP-S2、EFP-S2V シリアル入出力モード	<b>管理番号</b>	A08F06-01		
<b>対象ロット</b>	注1を参照ください。	<b>作成日</b>	2008-6-27	Rev.	第1版
<b>&lt; 不具合内容 &gt;</b>					
<p>8BitQzROM マイコンで M38234G、M38235G をシリアル入出力モードでご使用の場合、リードプロテクト機能を実行してもプロテクトがかけられません。</p> <p>M38238G、M38239G、M3823AG をご使用の場合は問題ありません</p>					
<b>&lt; 不具合原因 及び影響 &gt;</b>					
<p>EFP-S2、EFP-S2V のコントロールソフトウェア WinEFP2 で、シリアルユニット (EF1SRP-01US2、EF1SRP-05U) のテーブルファイルの間違いで、プロテクトアドレス “A000” 番地が、誤って “C00” 番地になっていました。その為、リードプロテクトがかけられませんでした。</p> <p><b>影響：</b> リードプロテクト機能が有効になりません。</p> <p>注1：対象ソフトウェア 2008/6/18 更新の Product CD Ver2.00 お持ちのお客様、もしくはホームページよりダウンロードしたユーザー様 WinEFP2 ウィンド [HELP] &gt; [About] EF1SRP-01US2.TBL : V 1.03.99a EF1SRP-05U.TBL : V 1.03.48</p>					
<b>&lt; 対策内容 &gt;</b>					
<p>下記の Web サイトにて Product CD Ver 2.10 をダウンロード頂けますので、ソフトウェアをバージョンアップしてください。</p> <p>EF1SRP-01US2.TBL : V 1.03.99b 以上 EF1SRP-05U.TBL : V 1.03.49 以上</p> <p>EFP-S2/S2V 用 Web アドレス : <a href="http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2_down.htm">http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2_down.htm</a> Web サイト内の “Product CD 最新版” をクリックし、インストールしてください。</p>					
<b>株式会社 慧星電子システム</b>					